

# คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อมก๊อตโนมัติ ระบบแก๊สปกคุณ CO<sub>2</sub>

MIG/MAG WELDING MACHINE

MIG/MAG - 385

## ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องเชื่อม MIG / MAG-385 เป็นเครื่องเชื่อมก๊อตโนมัติระบบแก๊สปกคุณ MIG/MAG ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก และยังสามารถใช้แก๊สออการ์กอน (Ar) และแก๊สออการ์กอนผสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Ar+CO<sub>2</sub>) ได้ด้วย ซึ่งเครื่องเชื่อม MIG / MAG-385 ใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 - 1.2 มิลลิเมตร ลวดเชื่อมที่ใช้จะถูกบรรจุเป็นม้วน เพื่อให้สามารถถูกป้อนเข้าสู่การเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่มีวิศวกรของเราได้ออกแบบระบบการควบคุมการป้อนลวด ให้มีความรวดเร็วและสม่ำเสมอ มีช่วงเวลาการทำงานที่คงที่และมีประสิทธิภาพจากการบูรณาการ rectifier (Rectifier)

## 1. โครงสร้าง

โครงสร้างของเครื่อง MIG / MAG-385 เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าชั้นดี มีการเคลือบเพื่อป้องกันสนิม น้ำหนักเบาเมื่อปรับเบรียบเทียบกับขนาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูง เคลื่อนย้ายง่าย โดยล้อเลื่อน 4 ล้อ ที่ทำจากวัสดุอย่างดี ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก บริเวณด้านหน้าเครื่อง ถูกออกแบบให้มองเห็นชัดเจน มีปุ่มปรับและสวิตช์กดต่างๆ ซึ่งทำจากวัสดุที่แข็งแรง

## 2. ระบบการเชื่อม

เครื่อง MIG / MAG-385 สามารถเลือกการใช้งานได้ 3 แบบ คือ 1. การเชื่อมแบบ STANDARD 2. การเชื่อมแบบ AUTO 3. การเชื่อมแบบ SPOT โดยในแบบที่ 3 นั้น จะมีระบบการตั้งเวลาเพิ่มเข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกสบายมากขึ้น

## 3. ระบบแก๊ส

แก๊สที่ใช้สำหรับปกคุณบริเวณรอยเชื่อมนั้นจะใช้ก๊าซ CO<sub>2</sub> เป็นหลัก ซึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ วาล์ว เกจ วัดระดับแรงดันแก๊ส สายแก๊สพร้อมข้อต่อ และยีทเตอร์ สำหรับอุ่นแก๊สให้ร้อน (ขนาด AC 36 V 100 W)

#### 4. สายเชื่อม (Welding Torch) และสายกราวด์ (Ground Wire)

สายเชื่อมและสายกราวด์ ใช้ขนาดท่อกระแผลได้สูง 300 A ยาว 3 เมตร (ทนต่อการบิดงอได้สูง) สายเชื่อมมีสวิตซ์กดสำหรับกำหนดการเชื่อมและหยุดเชื่อมที่เมื่อจับ ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ยึดหย่นได้ดี สายกราวด์ มีคิมคีบที่มีขนาดใหญ่ มีความทนทาน \*\*\*ไม่ควรให้สายเชื่อมบิดงอจนเกินไป เพราะจะทำให้ลวดเชื่อมติดขัดได้\*\*\*

#### 5. ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่อง MIG/MAG-385 เป็นระบบ 3 เฟส 380 V/50 Hz และควรต่อสายไฟเข้าเบรกเกอร์สวิตซ์ขนาด 15A - 40A เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและความเสี่ยงหากแก่เครื่อง

#### 6. รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียด	MIG-385
การป้อนลวด (Wire Feeder)	ภายในเครื่อง
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (Input Voltage, V)	380
Phase/Frequency (Hz)	3/50
Rate Supply Capacity, kVa	15.6
กระแสไฟขณะเชื่อม (Range of Welding Current, Amp)	50 – 350
แรงดันไฟขณะเชื่อม(Range of Welding Voltage, V)	16.0 - 30.0
Step of Welding Voltage	10
แรงดันไฟจ่ายขณะไฟจ่าย (No-Load Voltage, V)	19.0 – 42.0
อัตราการทำงาน (Rate Duty Cycle, %)	50
จุดเริ่มต้นการทำงาน (Initiation Mode)	High Frequency
Time of Spot Welding, sec	0.5 – 5.0
Time of Pulse Gap in Spot Welding, sec	0.5 – 5.0
Cooling Mode	Forced air-cooling
ขนาด (กว้าง x สูง x ยาว, ซม.)	43 x 68 x 82
น้ำหนัก(Weight, Kg)	98
ชุดดึงลวด (Wire Feeder)	
ขนาดลวด	0.9 - 1.2 mm
ชนิดลวด	Solid
ความเร็วป้อนลวดสูงสุด	15m/min
ชุดสายเชื่อม (Welding Torch)	
กระแสสูงสุด	300 A
Duty Cycle	35 %
น้ำหนัก	1.5 Kg

## การใช้งาน

### 1. การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

- 1.1 ก่อนการติดตั้ง ไม่ควรต่อสายไฟ INPUT ก่อน
- 1.2 ควรติดตั้งเครื่อง MIG/MAG-385 ควรห่างจากผนังของอาคาร หรือเครื่องจักรอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร

1.3 บริเวณที่ติดตั้ง ควรแห้งและสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรมีฝุ่นละออง ความชื้น ละอองสารเคมี และน้ำมัน


1.4 หากต้องติดตั้งไว้กลางแจ้ง ควรมีที่กำบังแดดและฝน

1.5 อุณหภูมิรอบข้างไม่ควรต่ำกว่า  $-10^{\circ}\text{C}$

1.6 ไม่ควรสัมผัสร้อนส่วนไฟฟ้าด้วยมือเปล่า เพราะจะทำให้ไฟฟ้าช็อก อาจอันตรายถึงชีวิตได้

1.7 ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม ถุงมือเชื่อม หน้ากากปิดจมูก และผ้ากันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม เป็นต้น

### 2. การต่ออุปกรณ์

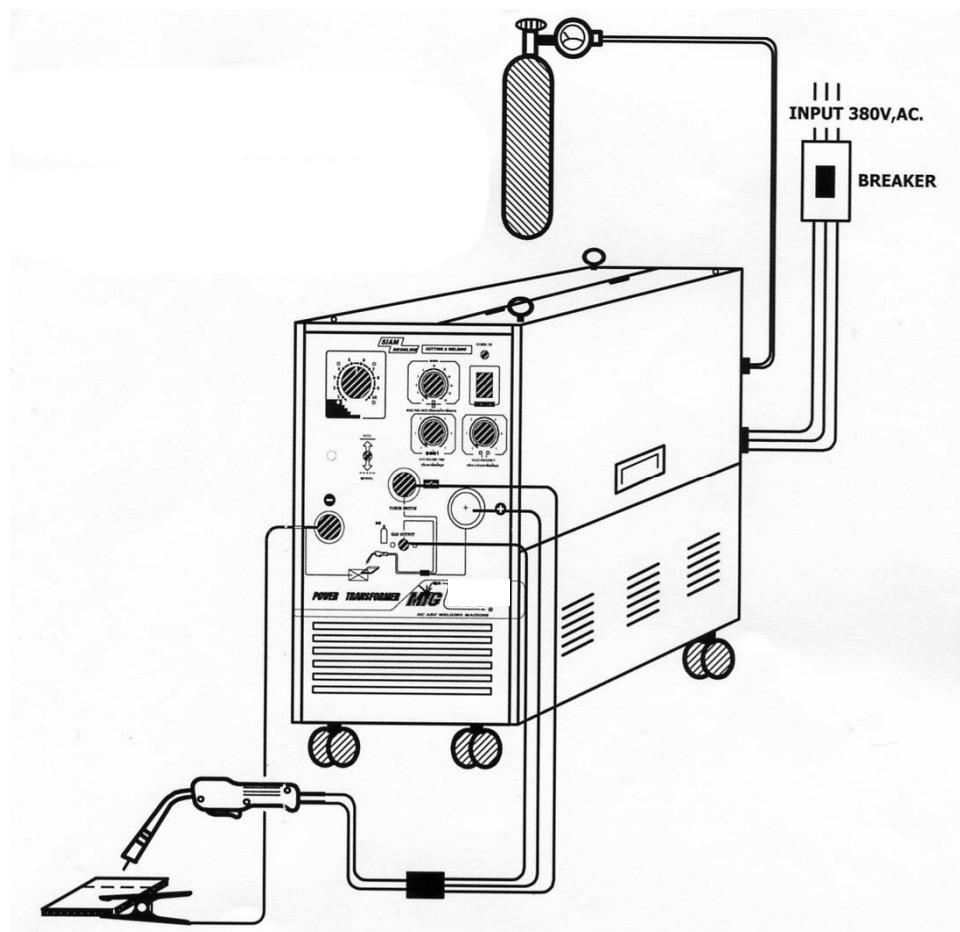

รูปที่ 1 แสดง การต่ออุปกรณ์ เครื่อง MIG/MAG-385

2.1 ต่อสายไฟที่อยู่ด้านหลังเครื่อง Input 380 VAC. สวิทช์เปิด/ปิด เครื่อง อยู่ในสภาพปิด (OFF) ก่อน เปิดเบรากे�อร์

2.2 ทำการต่อสายเชื่อม (Torch) สายแก๊ส สายสวิทช์และสายกราวด์ ที่หน้าเครื่องให้ถูกต้อง

2.3 เปิดสวิทช์เครื่องเชื่อม หลอดไฟ POWER สีเขียวจะติด เพื่อแสดงการทำงานของเครื่อง

### 3. การใส่ลวด

3.1 ก่อนการใส่ลวดเชื่อม ต้องแน่ใจว่า ลวดเชื่อม มีขนาดเท่ากับตัวป้อนลวดเชื่อม (Feeding Roll) หากมีขนาดไม่ตรงกัน ให้เปลี่ยนขนาดของตัวป้อนขนาดลวดเชื่อม

3.2 เมื่อทำการต่อสายเชื่อมและตรวจสอบขนาดของตัวป้อนลวดเรียบร้อยแล้ว การใส่ลวดเชื่อมนั้น ต้องใส่ลวดม้วนในระบบบอกโลลเลอร์ เช้าภายในห้องใส่ลวด โดยผู้ใช้ ดึงด้านข้างขวาของเครื่องออก โดยสอดมือเข้าที่ช่องดึง และดึงฝาขึ้นจนสุด และยกออก ก็จะพบช่องใส่ลวด

3.3 ทำการใส่ลวดเชื่อมม้วน เช้าภายในระบบบอกใส่ลวด ต้องแน่ใจว่าได้ทำการข้อ 1 แล้ว

3.4 ส่วนเส้นลวดนั้น ให้ร้อยในท่อร้อยลวดเชื่อม ผ่านไปยังร่องวางลวด และท่อรับลวด เมื่อเสร็จแล้วให้ล็อกคล้องด โดยใช้ตัวปรับแรงกด ซึ่งตัวนี้จำทำหน้าที่ปรับระดับแรงกดลวดด้วย


3.5 เมื่อใส่ถูกต้องแล้ว กดสวิทช์หัวเชื่อม เพื่อให้ลวดผ่านเข้าไปในสายเชื่อม

3.6 ผู้ใช้สามารถปรับระดับความเร็วลวดได้ ที่ด้านหน้าเครื่อง เพื่อให้มีความเร็วที่เหมาะสมกับระดับแรงดันไฟเชื่อมและจำนวนเชื่อมตัว (สามารถปรับได้ 1-10 ระดับ)

3.7 ใส่ Contact Tip และ Gas Nozzle Guide ที่หัวเชื่อม และฉีดชีลิโคลนสเปรย์ ที่ตัว Contact Tip และ Gas Nozzle Guide เพื่อช่วยหลอดลิน

เช่น ลวด 0.8 มิลลิเมตร ใช้ Rolling Ball ที่ตัวป้อนลวด และ Contact Tip ขนาด 0.8 เช่นกัน

3.8 หลังจากนั้นให้เปิดถังแก๊สอย่างข้า และปรับตัว Gas Manometer ให้อยู่ที่ระดับ 6-8 ลิตร/นาที

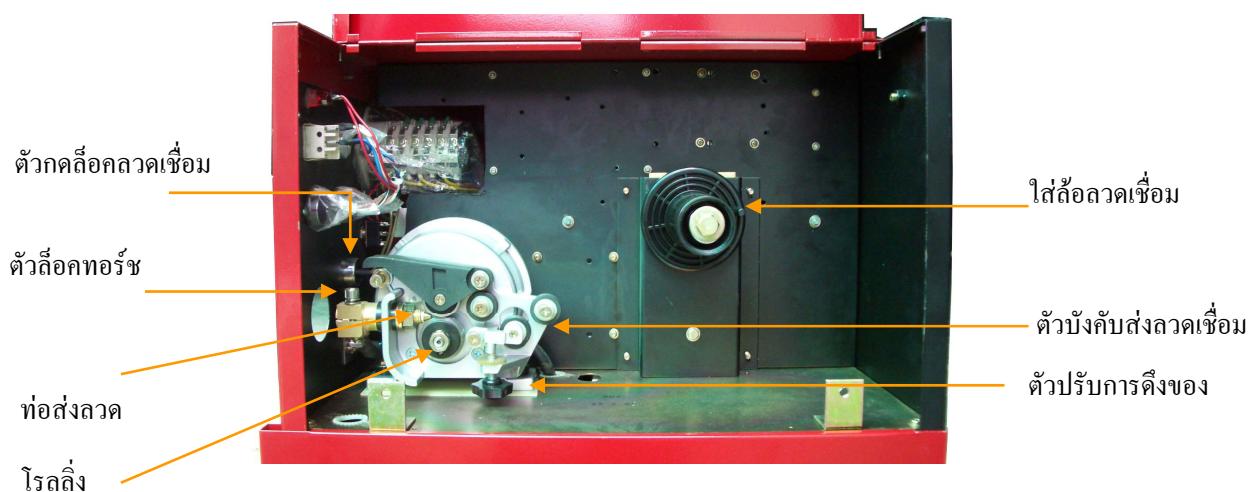

รูปที่ 2 แสดงช่องใส่ลวด

#### 4. หน้าที่และปุ่มปรับต่างๆ



รูปที่ 3 แสดง ปุ่มปรับของเครื่อง MIG/MAG-385

1. ปุ่มปรับความเร็วการป้อนลวดเชื่อม (Wire Feed Rate)
2. ปุ่มปรับขนาดกระแสเชื่อม (Welding Current)
3. ปุ่มปรับเวลาเชื่อมแบบจุด (Welding Spot Time)
4. ปุ่มปรับเลือกการทำงาน (Mode Selector)
5. ข้อต่อสายดิน
6. สวิทช์เปิด/ปิด (Switch On/Off)
7. ปุ่มปรับระยะห่างเวลาเชื่อมแบบจุด (Pulse Frequency)
8. ข้อต่อสายเชื่อม (Torch Switch)
9. ตัวป้อนลวด (Wire Feeder)
10. ข้อต่อสายแก๊ส (Gas Output)


## 5. วิธีการเชื่อม

### 5.1 การตั้งระบบการเชื่อม STANDARD “-----”

เมื่อเลื่อน Selector Switch มาที่ AUTO เป็นระบบการเชื่อมยาวต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถควบคุมการเชื่อมโดยกดที่สวิตช์กดที่หัวเชื่อม (Welding Torch)

### 5.2 การตั้งระบบการเชื่อม AUTO “\_\_\_\_\_”

เมื่อเลื่อน Selector Switch มาที่ AUTO เป็นระบบการเชื่อมยาวต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถควบคุมการเชื่อมโดยกดที่สวิตช์กดที่หัวเชื่อม (Welding Torch) เมื่อกดสวิตช์ครั้งแรก จะเป็นการเชื่อม สามารถปล่อยสวิตช์ได้ เครื่องยังคงเชื่อมต่อไป ถ้าต้องการหยุดเชื่อม ให้กดอีกครั้งหนึ่ง

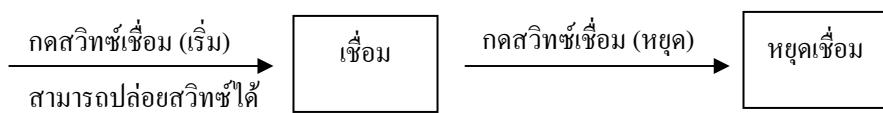


### 5.2 ระบบการเชื่อมแบบ PULSE

เมื่อเลื่อน Selector Switch มาที่ STANDARD จะเป็นระบบการเชื่อมแบบเต็มจุด หมายความว่า งานเชื่อมที่ต้องการความแม่นยำของขนาด หรือระยะเชื่อม (หมายความว่าผู้ใช้สามารถควบคุมการเชื่อมได้จาก 2 จุด คือ ปุ่มปรับตั้งเวลาการเชื่อมแบบจุด และสวิตช์กดที่หัวเชื่อม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 5.2.1 เลื่อน Selector Switch มาที่ STANDARD

5.2.2 ตั้งเวลาที่ต้องการเชื่อมที่ปุ่มนูนปรับเวลา (เวลาจะเริ่มนับจากการกดสวิตช์เชื่อมจนถึงเวลาที่ตั้งไว้) การทำงานจะเริ่มจากการที่ผู้ใช้ทำการกดสวิตช์เชื่อมไปเรื่อย จนหมดเวลาที่ตั้งไว้ แล้วเครื่องจะหยุดเชื่อมเอง

5.2.3 หากต้องการอีกให้ทำตาม ข้อ 5.2.1-5.2.2 สามารถสรุปเป็นดังได้ดังนี้

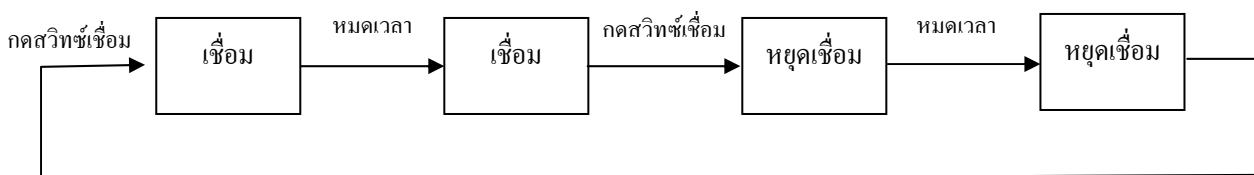

ตารางแสดง ขนาดของลวดเชื่อมขึ้นอยู่กับความหนาบางของโลหะที่จะเชื่อม

Thickness (mm)	Diameter wire (mm)
0.8 – 3.0	0.8
3.0 – 6.0	0.9
6.0 - 10.0	1.0
10.0 – 20.0	1.2

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ความชำรุด / บกพร่อง	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระแสไฟไม่ถูกป้อนเข้าเครื่อง	1.ไฟไม่เข้า 2. มีความผิดพลาดที่หน้าสัมผัส 3. หัวเชื่อมไม่ทำงาน 4. มีความผิดพลาดที่กระแสไฟลับ 5. มีความผิดปกติที่หม้อแปลง	1. ตรวจสอบสายไฟ 2. เปลี่ยนหน้าสัมผัส 3. ตรวจสอบสวิทช์หัวเชื่อมชำรุดหรือไม่ 4. เปลี่ยนใหม่ 5. เปลี่ยนใหม่
การส่งกระแสไฟต่ำ และกระแสไฟตก	1. การทำงานของ monophase 2. กระแสไฟต่ำ	1. ตรวจเช็คพิวส์ 2. ตรวจเช็คกระแสไฟ
ลวดเชื่อมไม่ถูกป้อน	1. พิวร์ชัด 2. มีความผิดปกติที่ແങງງຈຈອດີກທວອນິກສ 3. มีความผิดปกติที่ມອເຕອຣ 4. Feed roll หลุด 5. มีความผิดปกติที่ตัว wire guide 6. Contact tip สึก	1. เปลี่ยนใหม่ 2. เปลี่ยนใหม่ 3. ตรวจเช็ค หากจำเป็นให้เปลี่ยนใหม่ 4. ใส่ feed roll ใหม่ 5. ตรวจเช็ค หากจำเป็นให้เปลี่ยนใหม่ 6. เปลี่ยนใหม่
ความผิดปกติที่งานเชื่อม	1. ก้าชผิดปกติ 2. คุณภาพของลวดเชื่อม / ก้าชด่า 3. ชิ้นงานสกปรก 4. ต่อสายดินไม่แน่น 5. ใช้กระแสไฟและความเร็วขาดลวดผิด 6. หัวเชื่อมผิดปกติ	1. ตรวจเช็คว่าเปิด tap หรือไม่ และเช็คว่าไม่มีสิ่งใดอุดตันบริเวณ gas guide nozzle 2. ใช้ลวดเชื่อม / ก้าช ที่มีคุณภาพ 3. ทำความสะอาดชิ้นงาน 4. เช็คสายดินหรือคิมคีบกราวด์ชำรุดหรือไม่ 5. ปรับเพิ่ม/ลด ตัว Parameter ให้มีระดับที่ถูกต้อง 6. ตรวจเช็คส่วนประกอบของหัวเชื่อม หากผิดปกติให้เปลี่ยนอะไหล่ใหม่

### ความรู้ขั้นพื้นฐานของการเชื่อมมิก

#### ข้อดีของการเชื่อมมิก


ข้อดีของการเชื่อมมิก [Advantages of MIG welding] พิจารณาได้ดังนี้

- สามารถองเห็นการอาร์คและป้องกันมลภาวะได้อย่างชัดเจน
- การเชื่อมกระทำได้ด้วยความเร็วสูง [High welding] ลดการบิดเบือนและประหยัดเวลา
- ไม่มีสแลกบนแนวเชื่อม ซึ่งไม่ต้องเสียเวลากำจัดสแลก [No slag to remove]
- แนวเชื่อมมีคุณภาพสูง [Sound welds]
- สามารถเชื่อมได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม [Weld in all position]

## ความยาวลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวเชื่อม

ความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวเชื่อม หรือเรียกว่า Wire stick-out เป็นระยะความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวครอบของหัวเชื่อม ระยะของความยาวลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวเชื่อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนที่ลวดเชื่อม ถ้าระยะความยาวลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวเชื่อมมากความร้อนที่ลวดเชื่อมจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลเป็นการเพิ่มจำนวนน้ำโลหะเชื่อมให้มากขึ้น และจะทำให้แนวเชื่อมไม่เรียบสม่ำเสมอ

การซึ่มลึกน้อย แต่ถ้าระยะความยาวของลวดเชื่อมน้อยมาก [Too little stick-out] จะเป็นเหตุให้ลวดเชื่อมอาจหลอมละลายติดปลายหัวครอบ ทำให้หัวครอบเสียหาย อายุการใช้งานน้อยลง ปลายหัวเชื่อม [Tip] อาจปรับเป็นแบบถอยเข้าไปในหัวครอบดังรูปที่ 4 (รูปล่าง) ซึ่งระยะนี้อยู่ระหว่าง 0-1/8 นิ้ว แนะนำกับการใช้กระแทไฟต์ และระยะความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวครอบออกมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 3/4-3/8 นิ้ว

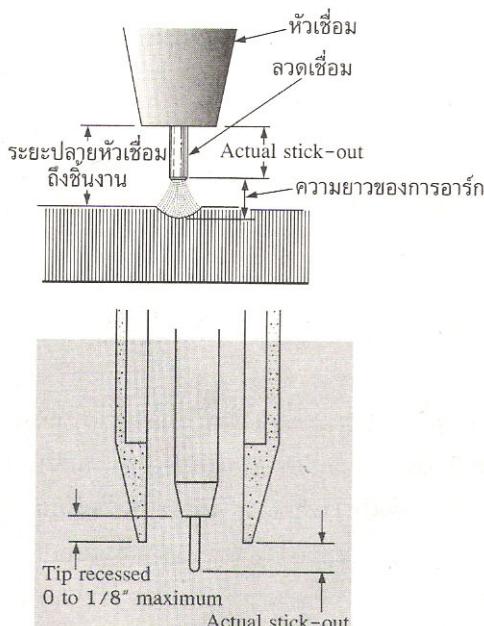


รูปที่ 4 แสดงระยะความยาวลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวเชื่อม (Correct wire stick-out)

## มุมหัวเชื่อมและเทคนิคการเชื่อมมิก

ตำแหน่งหัวเชื่อมและการเลือกใช้เทคนิคการเชื่อม เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเชื่อมมิก การเชื่อมในตำแหน่งท่าราบ [Flat position] เป็นตำแหน่งท่าเชื่อมที่นิยมเชื่อมกันมากที่สุด เพราะสามารถควบคุมปอนดومละลายได้ดี และก้าช์ให้ปกคลุมได้อย่างสมบูรณ์

มุมของหัวเชื่อมหรือมุมของลวดเชื่อมจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะรอยต่อของชิ้นงานด้วย ในกรณีที่รอยต่อชนปลายลวดเชื่อมควรอยู่ใกล้กลางรอยต่อสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากัน แต่ถ้าชิ้นงานที่มีความหนาไม่เท่ากันนำมาต่อ ก็จะต้องคำนึงถึงการต่อสายไฟและแรงดันแก๊สที่เหมาะสม สำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างๆ ควรใช้หัวเชื่อมต่อชนและแนวเชื่อมพิลเลต [Fillet weld] ดังรูปที่ 5

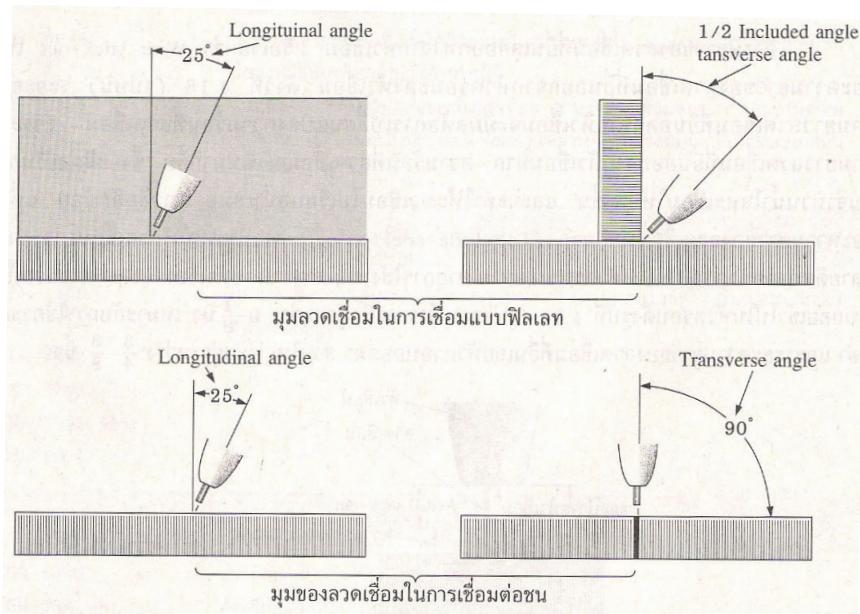


รูปที่ 5 แสดงมุมของลวดเชื่อมที่ถูกต้องในการเชื่อมพิเลทและเชื่อมต่อชน

การเชื่อมมิกกิมีเทคนิคการเชื่อม 2 แบบได้แก่ Pulling technique กับแบบ Pushing technique ดังรูปที่ 6

การเชื่อมแบบPulling หรือ Drag หรือบางครั้งเรียกว่า Backhand เหมาะกับการเชื่อมโลหะชิ้นงานบาง หัวเชื่อมจะชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเชื่อม ซึ่งเชื่อมสามารถมองเห็นบ่อหลอมละลายได้ง่ายกว่าแบบ Pushing และการหลอมละลายซึ่มลึกของแนวเชื่อมจะมากกว่าการเชื่อมแบบPushing ด้วย

ส่วนการเชื่อมแบบ Pushing หรือเรียกว่า Forehand เหมาะกับการเชื่อมโลหะชิ้นงานหนาหัวเชื่อมจะชี้ไป ในทิศทางเดียวกับทิศทางการเชื่อม การเชื่อมกระทำได้เร็วกว่าแบบ Pulling แนวเชื่อมจะมีลักษณะตื้นและกว้าง กว่า [Shallower and wider welds]

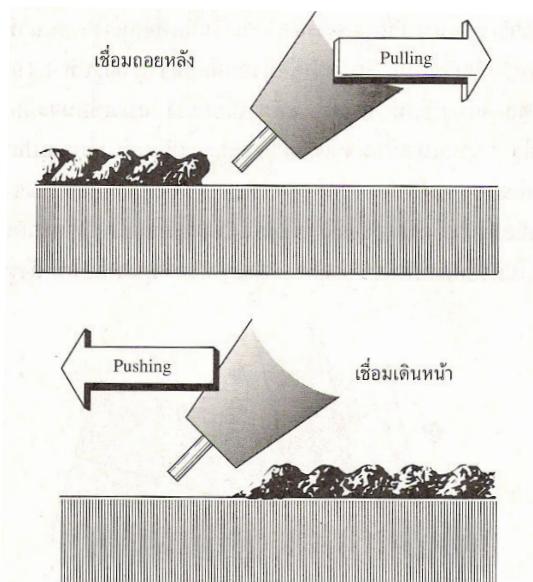

รูปที่ 6 เทคนิคการเชื่อมมิก แบบ Pulling และแบบ Pushing

## การเริ่มต้นเชื่อม


การเชื่อมมิกวีธีการเริ่มต้นเชื่อมหรือเริ่มต้นอาร์ค [Arc starting] โดยทั่ว ๆ ไปมี 2 วิธีคือ วิธีเริ่มต้นการเชื่อมแบบ Run-in start method และแบบขีด [Scratch]

วิธีเริ่มต้นการเชื่อมแบบ Run-in นำหัวเชื่อมพร้อมลวดเชื่อมจ่อไปยังจุดที่จะเริ่มต้นเชื่อมให้ใกล้ชิ้นงานแต่ไม่สัมผัสถกับชิ้นงาน เปิดสวิตซ์ [Gun trigger] /arcarck ก็จะเกิดขึ้น แล้วจึงทำการเชื่อมไปอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 7




รูปที่ 7 การเริ่มต้นอาร์ค แบบ Run-in (Run-in start method)


วิธีการเริ่มต้นการเชื่อมแบบขีด [Scratch] จะเริ่มขีดที่จุดห่างจากแนวที่จะเชื่อมประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจใช้แผ่นเหล็กสำหรับขีดเริ่มต้นอาร์คก่อนเชื่อมรายต่อชิ้นงาน ดังรูปที่ 8 ความเร็วในการเคลื่อนที่หัวเชื่อมจะมีผลต่อขนาดของแนวเชื่อม ถ้าเคลื่อนที่หัวเชื่อม แนวเชื่อมจะมีขนาดเล็ก แต่ถ้าเคลื่อนที่หัวเชื่อมหรือลวดเชื่อมซ้ำขนาดแนวเชื่อมจะโตขึ้น และขณะเชื่อมต้องรักษาเปลวของ/arcarck ให้ใกล้กับขอบด้านหน้าของบ่อหลอมละลายตลอดเวลา [The leading edge of the puddle] ดังรูปที่ 9 และถ้าเกิดรอยแหว่งบริเวณของแนวเชื่อม หรือแนวเชื่อมเล็กไม่สมบูรณ์ ให้ส่ายลวดเชื่อมตามความเหมาะสมซึ่งอาจส่ายจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง [Side-to-side] หรือหมุนเคลื่อนที่ดังรูปที่ 10

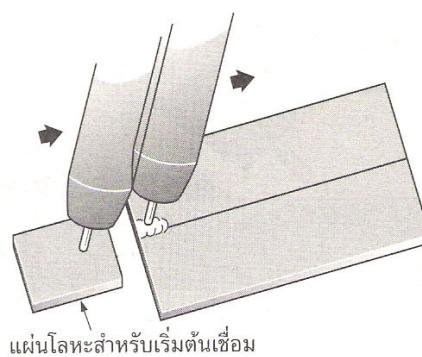

รูปที่ 8 การเริ่มต้นเชื่อมแบบ Scratch (Scratch start method)

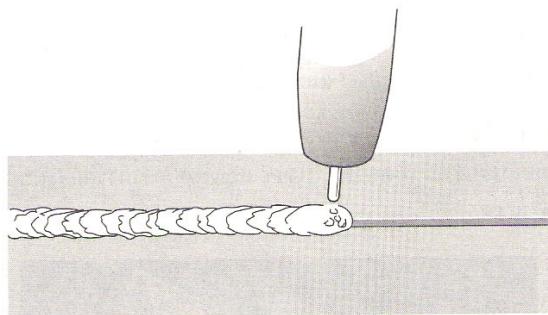

รูปที่ 9 ลวดเชื่อมและเปลวอาร์กไกล์ขับบอนลอมละลาย

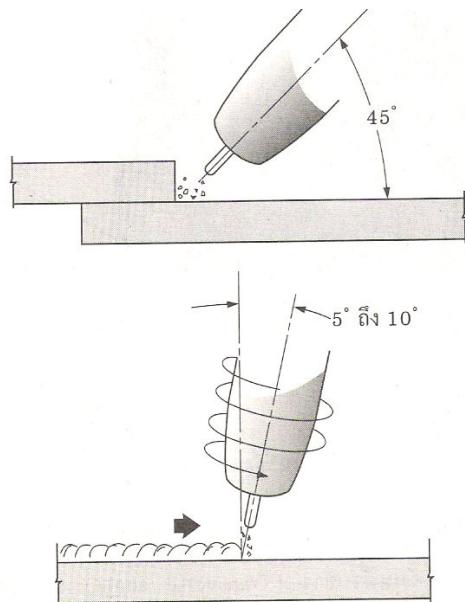

รูปที่ 10 แสดงมุมและการส่ายลวดเชื่อมในการเชื่อมมิก ใช้เทคนิค Pulling


### การเชื่อมแผ่นเหล็กในรอยต่อพื้นฐาน

การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าละมุน ด้วยการเชื่อมเป็นที่นิยมกันมาก โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[CO<sub>2</sub>] เป็นก๊าซปั๊กคุณ รอยต่อพื้นฐานในการเชื่อมมีหลายชนิด ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ได้แก่ รอยต่อชน [Butt joint] รอยต่อเกย [Lap joint] และรอยต่ออูปตัวที [T-joint] ซึ่งจะเชื่อมในตำแหน่งท่าราบวัสดุ [Materials]

- แผ่นเหล็กกล้าละมุน ความหนาเบอร์ 10,11 หรือ 12 ขนาดกว้าง  $1\frac{1}{2}$  นิ้ว ยาว 5 นิ้ว
- ลวดเชื่อมมิกขันขนาด .035 นิ้ว E70S-3
- ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซปั๊กคุณ

### ลำดับขั้นการปฏิบัติงานเชื่อมรอยต่อชน [Welding procedure butt weld]


1. เตรียมชิ้นงาน 2 ชิ้นมาวางบนโต๊ะ นำขอบด้านความยาว 5 นิ้วของชิ้นงานทั้ง 2 มาประกบต่อชนโดย เก็บระยะห่างกัน [Root opening] 1/16 นิ้ว ดังรูปที่ 11
2. ใช้คิมตัดลวดเชื่อมส่วนที่ยื่นออกมากจากหัวครอบของหัวเชื่อมให้เหลือความยาว 3/8 นิ้ว
3. เชื่อมยึด [Tack weld] ชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 11 การเชื่อมยึดต้องให้ห่างจากขอบชิ้นงานหัว ท้ายประมาณ  $\frac{1}{2}$  นิ้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอมละลายซึ่งลึกไม่สมบูรณ์ [Poor penetration] ในส่วนที่เริ่มต้นการ เชื่อม
4. การเชื่อมแนวให้เชื่อมด้านเดียวกับด้านที่เชื่อมยึด
5. ถือหัวเชื่อมให้ได้มุมด้านข้าง [Transverse angle] 90 องศา ลาดเชื่อมซึ่งตรงร่องของรอยต่อ และให้มีมุม ด้านหน้าหรือมุมที่ลวดเชื่อมกระทำกับพื้นที่ทางการเชื่อม [Longitudinal angle] ระหว่าง 10-25 องศา ดังรูปที่ 5 เปิดสวิตซ์ที่หัวเชื่อมแล้วเริ่มต้นเชื่อม ระหว่างเชื่อมพยายามรักษาความลวดเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม และรักษา ระยะห่างของกาวอาร์คให้ถูกต้องตลอดแนวเชื่อม

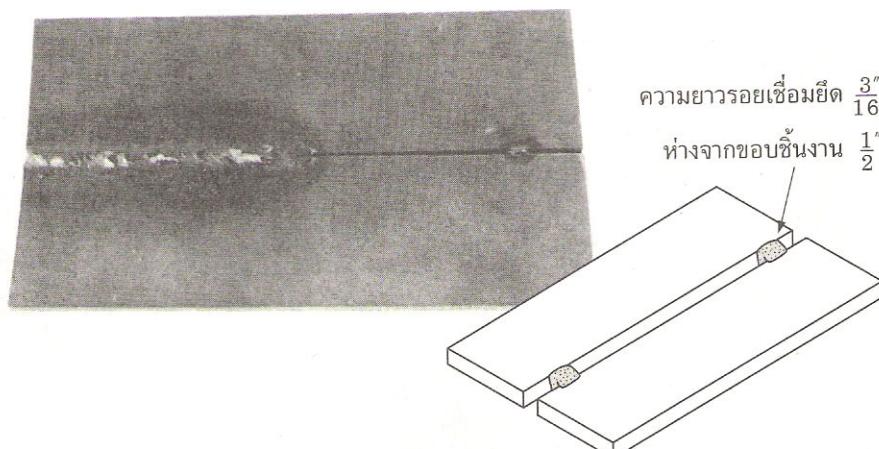

รูปที่ 11 เชื่อมมิกรอยต่อชน


### ลำดับขั้นการปฏิบัติงานเชื่อมรอยต่อเกย[Welding procedure lap joint]

1. เตรียมชิ้นงานโดยนำชิ้นงานสองชิ้นมาวางต่อกันซึ่งกันและกันแล้วเชื่อมยึด ดังรูปที่ 12

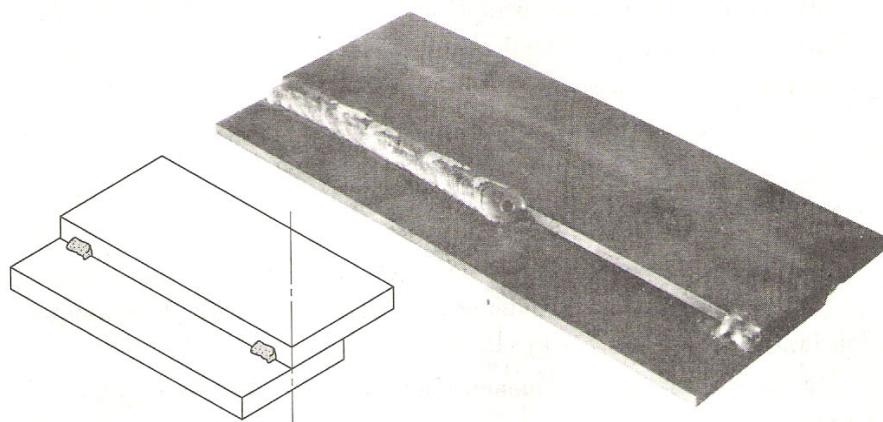

รูปที่ 12 เชื่อมมิกรอยต่อเกย

2. ตรวจสอบความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นออกจากหัวครอบของหัวเชื่อมจะต้องให้ยาว 3/8 นิ้ว
3. ถือหัวเชื่อมให้มีมุ่งด้านหน้าหรือมุ่งที่หัวเชื่อมและลวดเชื่อมทำมุ่งกับพิเศษทางการเชื่อมประมาณ 10 องศา และให้มีมุ่งด้านข้างหรือมุ่งที่หัวเชื่อมทำมุ่งกับชิ้นงานแผ่นล่างประมาณ 60 องศา ดังรูปที่ 13

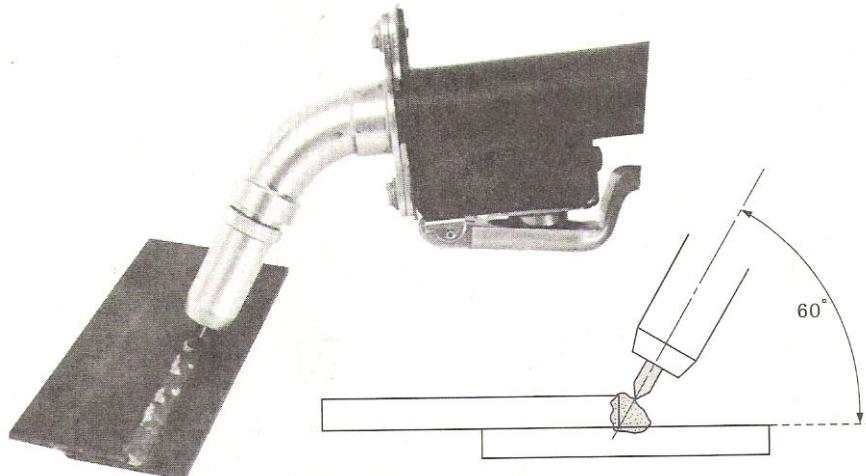


รูปที่ 13 มุมที่ถูกต้องของหัวเชื่อมในการเชื่อมรอยต่อเกย์

4. ปฏิบัติการเชื่อมเดินแนว ควรเชื่อมแนวแรกในด้านตรงกันข้ามกับด้านที่เชื่อมยึดชิ้นงานเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยนรูปของชิ้นงาน
5. การเชื่อมให้เคลื่อนที่หัวเชื่อมไปเรื่อยๆ โดยพยายามรักษามุมลวดเชื่อมให้ถูกต้องตลอดเวลา แนวเชื่อมต้องโตกนาดถูกต้อง เกล็ดแนวสม่ำเสมอ มีการหลอมละลายลึกสมบูรณ์ตลอดแนว


#### ลำดับขั้นการเชื่อมรอยต่อตัวที่ [Welding procedure lap joint]

1. เตรียมชิ้นงานโดยนำชิ้นงาน 2 ชิ้นมาวางต่อเกย์ซึ่งกันและกันแล้วเชื่อมยึดให้ติดกัน โดยแนวเชื่อมยึดห่างจากขอบหัวท้ายประมาณ  $\frac{1}{2}$  นิ้ว ดังรูปที่ 14

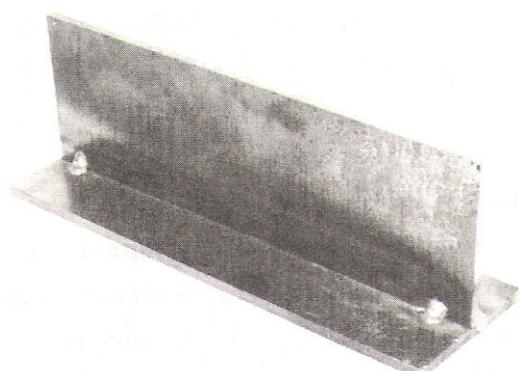

รูปที่ 14 รอยต่อตัวที่ (T-joint)

2. ตรวจสอบความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นโดยจากหัวครอบของหัวเชื่อม ซึ่งจะต้องให้มีความยาว 3/8 นิ้ว
3. ถือหัวเชื่อมให้มีมุมด้านหน้าหรือมุมที่หัวเชื่อมและลวดเชื่อมทำมุมกับพิษทางการเชื่อมประมาณ 10-25 องศา ส่วนมุมด้านข้างหรือมุมที่หัวเชื่อมทำมุมกับชิ้นงานแผ่นล่างประมาณ 45 องศา ดังรูปที่ 15

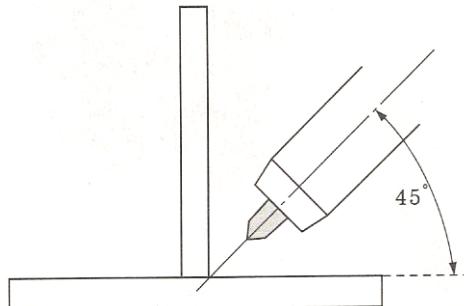

รูปที่ 15 แสดงมุมของหัวเชื่อมรอยต่อตัวที่

4. การเชื่อมแนวแรกให้เชื่อมในด้านตรงกันข้ามกับด้านที่เชื่อมยึดชิ้นงาน เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเกยเพื่อป้องกันการบิดเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน

5. ปฏิบัติการเชื่อมดินแนวรอยต่อตัวที่แนวเชื่อมฟิลเลท ต้องถือหัวเชื่อมให้มีมุมที่ถูกต้องตามข้อ 3 ถ้าต้องการให้แนวเชื่อมโดยทั่วไปจะต้องส่ายลวดเชื่อม ซึ่งควรส่ายแบบวงกลม และขณะเชื่อมให้พยายามควบคุมบ่อหลอมละลายให้เข้มลึกเท่ากันสม่ำเสมอตลอดแนวเชื่อม


#### สาเหตุและวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องของแนวเชื่อม [Cause and correction of defects]

จุดบกพร่องของแนวเชื่อมของการเชื่อมมิก ก็ได้ขึ้นคล้ายกับการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหัมฟลักซ์ [The shielded metal-arc] หรือคล้ายกับกระบวนการเชื่อมอื่น ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะจุดบกพร่องบางอย่างที่พบเป็นประจำ ซึ่งเชื่อมจึงจำเป็นต้องศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม


1. รูพรุน [Porosity] คือ หลุมเล็ก ๆ หรือรูขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบริเวณแนวเชื่อม ดังรูปที่ 16 รูพรุนอาจเกิดจากสาเหตุที่ประมาณก๊าซปักคลุมขณะเชื่อมน้อยเกินไป แก้ไขโดยปรับความดันก๊าซให้อยู่ระหว่าง 15-23 CFH ตรวจสอบระบบการทำงานของหัวปั๊บความดันก๊าซแก้ไขการเกิดการแข็งตัวที่หัวปั๊บความดันก๊าซ ตรวจดูเม็ดโลหะซึ่งอาจไปคุดที่หัวครอบของหัวเชื่อม และเพื่อลดลักษณะการเกิดรูพรุน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ กระแสงไฟฟ้า ไม่ควรใช้กระแสงไฟฟ้าสูงเกินไปและระยะอาร์คห่างเกินไป ส่วนรูพรุนที่เกิดขึ้นบริเวณปลายสุดแนวเชื่อม[Crater] ดังรูปที่ 17 สาเหตุเกิดจากขาดก๊าซปักคลุม เพราะการนำหัวเชื่อมซึ่งมีก๊าซปักคลุมออกจากบริเวณบ่อหลอมละลายปลายสุดแนวเชื่อมก่อนที่บริเวณส่วนนี้จะแข็งตัว

วิธีการแก้ไขคือลดความเร็วในการเชื่อมเมื่อใกล้ปลายรอยต่อ[End of joint] และถือหัวเชื่อมไว้ตั้งบริเวณป้อมละลายปลายแนวเชื่อมจนกว่าก๊าซปักคลุมจะหยุดไหหล

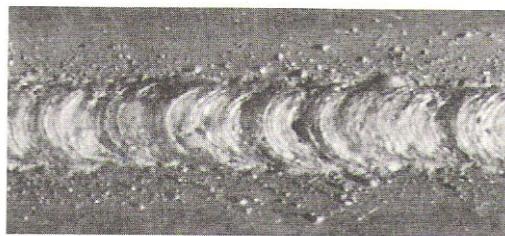


รูปที่ 16 ช่องบวบบริเวณแนวเชื่อม (Porosity)

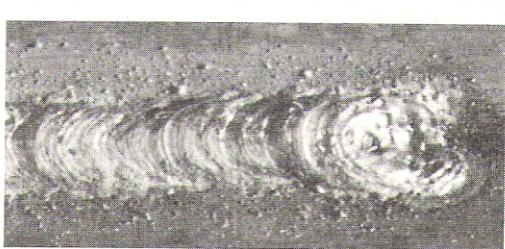

รูปที่ 17 ช่องบวบบริเวณปลายแนวเชื่อม (Porosity in crater at end of weld)

2. การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ [Cold lap lack of fusion] เป็นความบกพร่องซึ่งเกิดจากการหลอมละลายระหว่างโลหะเติมหรือลวดเชื่อมกับชิ้นงานเป็นไปไม่สมบูรณ์ ดังรูปที่ 18 สาเหตุเนื่องจากใช้เทคนิคการเชื่อมไม่ถูกต้อง คือการส่ายลวดเชื่อมหยุดเติมในจุดเดียวกันที่ขอบแต่ละข้างเร็วเกินไป ชิ้นงานไม่สะอาดพอ และให้ความร้อนแก่ชิ้นงานไม่ทั่วถึง


การแก้ไข คือ ก่อนการเชื่อมชิ้นงานจะต้องสะอาดจากลักษณะปก ปรับตั้งกระแสไฟและแรงเคี้ยวไฟฟ้าให้ถูกต้อง การส่ายลวดเชื่อมจะต้องหยุดที่ขอบแนวเชื่อมแต่ละข้างให้ถูกต้อง ไม่เร็วหรือช้าเกินไป

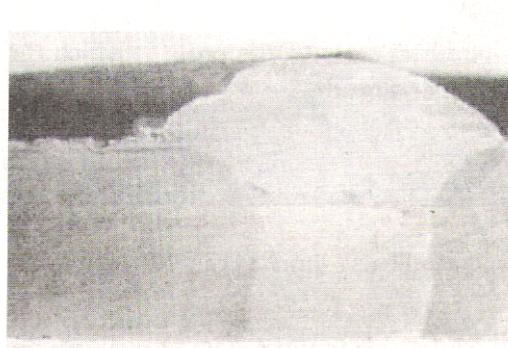

รูปที่ 18 การหลอมละลายไม่สมบูรณ์

3. การซึมลึกมากเกินไป [Burn-through and too much penetration] แนวเชื่อมซึมลึกออกด้านหลังมากเกินไป [Too much penetration] ดังรูปที่ 19 สาเหตุเนื่องจากให้ความร้อนบริเวณการเชื่อมมากเกินไป หรือใช้กระแสไฟสูงเกินไป


การแก้ไขคือ ลดความเร็วของการป้อนลวดเชื่อม [Reduce wire-feed speed] กระแทกไฟเชื่อมก็จะลดต่ำลงมากด้วย หรือจะใช้วิธีเพิ่มความเร็วในการเชื่อม [Increase travel speed] หรืออาจใช้วิธีเพิ่มความยาว Stick-out (ประมาณ  $\frac{1}{2}$  นิ้ว ซึ่งเป็นระยะความยาวสูงสุด) และการเตรียมรอยต่อขึ้นงานจะต้องถูกต้องด้วย

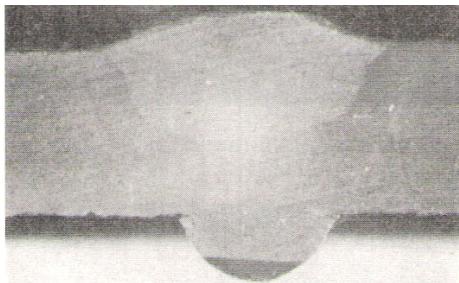

รูปที่ 19 ชิ้มลึกมากเกินไป

4. การซึมลึกในรอยต่อไม่เพียงพอ [Lack of penetration] หรือการซึมลึกไม่สมบูรณ์ดังรูปที่ 20 เกิดจากการใช้กระแทกไฟเชื่อมน้อยเกินไป ต้องเพิ่มกระแทกไฟโดยการเพิ่มความเร็วในการป้อนลวดเชื่อมลดความยาวของลวดเชื่อมที่ยื่นเลยหัวครอบออกมากให้เหลือประมาณ  $\frac{1}{4}$  นิ้ว

ส่วนสาเหตุอันที่จะพบบ่อยซึ่งทำให้การซึมลึกไม่เพียงพอคือ การออกแบบร่องรอยต่อไม่ถูกต้องเหมาะสม ใช้ลวดเชื่อมขนาดโตเกินไป และเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป เป็นต้น ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องแก้ไขและปรับให้พอดีเหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ได้การซึมลึกของแนวเชื่อมที่สมบูรณ์

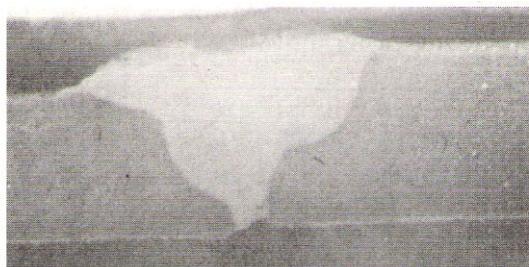

รูปที่ 20 แนวเชื่อมซึมลึกไม่เพียงพอ

5. เชษลัดเชื่อมติดขอบล่างรอยต่อ [Whiskers] เป็นลักษณะจุดบกพร่องที่เกิดจากเชษลัดเชื่อมขนาดสั้น ๆ ซึ่งไม่หลอมละลายทะลุรอยต่อไปติดที่ขอบรอยต่อด้านล่าง [On the root side of the joint] ดังรูปที่ 21 สาเหตุเนื่องจากเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป ลวดเชื่อมอาจขาดทะลุออกไปติดด้านล่างของรอยต่อ ควรลดความเร็วในการเชื่อมให้ต่ำลง ตรวจสอบระยะอาร์คให้ถูกต้อง ไม่ควรให้ระยะอาร์คสั้นเกินไป ก่อนเชื่อมควรใช้คีมตัดปลายลวดเชื่อมเอาส่วนที่หลอมเหลวเป็นก้อนกลมติดที่ปลายลวดเชื่อมทิ้ง และการเชื่อมควรใช้วิธีการส่ายลวดเชื่อมที่ถูกต้อง



รูปที่ 21 เศษลดดเชื่อมติดขอบล่างรอยต่อ (Whisker)

## เงื่อนไข การรับประทาน

1. การรับประทานเครื่องเชื่อม (ยกเว้น อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หัวเชื่อม สายเชื่อม สายกราวด์ เป็นต้น) มีระยะเวลาการรับประทาน 3 ปี นับจากวันที่นำไปกำกับภาคชีวีหรือใบเสร็จที่ออกโดยทางบริษัท
2. การรับประทานไม่ครอบคลุม ในการณ์ต่อไปนี้
  - ใช้งานไม่ถูกต้อง, การต่อไฟเข้าผิด, การใช้งานเกินกำลังของเครื่องที่กำหนดไว้, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี เช่น ถูกความชื้น สารเคมี ฝุ่นละออง การทำของเหลวหากใส่ มีสิ่งแปรเปลี่ยนเข้าไปอาศัยหรือทำลายภายในตัวเครื่อง เป็นต้น
  - การดัดแปลง ซ่อมแซม ปรับแต่งอุปกรณ์ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
  - การใช้อะไหล่และชุดหัวตัดที่ไม่ใช่ ของ บริษัท สยามนีโอนไลน์ จำกัด
  - การลัดวงจรจากไฟฟ้า ไฟตก ไฟเกิน และฟ้าผ่า
  - การแก้ไขหมายเลขเครื่องและวันที่ผลิต ไม่ตรงกับใบรับประทาน
3. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ได้รับการซ่อมจากทางบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันส่งสินค้า
4. ข้อมูลการรับประทาน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*** อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงจากเครื่อง เช่น สายเชื่อม สายกราวด์ หัวทอร์ช คิมจับ อุปกรณ์ปรับแรงดัน เป็นต้น ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประทาน